





O ON BATT O BYPASS O FAULT	Self Test in Progress On Battery Please wait		
Resultat:	Typische Self Test Anzeig	je	
 Es werden keine Systemfehler gemeldet. Es werden keine Fehlermeldungscodes angezeigt. Die richtige Rahmennummer wird an der Vorderseite des jeweiligen Rahmens angezeigt. 			
Weitere Information Das Ausführen ein einem Batterieaus Weitere Information Bedienungshandb	onen: ner Laufzeitkalibrierung nac stausch ermöglicht die gena onen finden Sie in Ihrem Sy ouch.	ch der Installation oder aueste Laufzeitangabe. /mmetra™	
Fehlersuche			
Es wird davon ausgegangen, dass Symmetra [™] während dieser Startup- Verfahren ans Stromnetz angeschlossen und in Betrieb ist. Bei weiteren Problemen können Sie sich an den technischen Kundendienst wenden. Kontaktinformationen und Telefonnummern für den technischen Kundendienst finden Sie auf der APC Web-Seite, <u>http://www.apc.com/support</u> .			
Problem		Lösung	
Die grüne Status-LED (Rückseite) und die rote Rahmennummmer-LED (Vorderseite) leuchten nicht auf, nachdem das Kommunikationskabel installiert wurde.	Am Rahmen steht kein Batteriestrom zur Verfügung.	Vergewissern Sie sich, dass das Batteriekabel und die Batteriemodule richtig installiert sind.	
	Das Kommunikations- kabel ist nicht installiert.	Vergewissern Sie sich, dass das Kommunikationskabel richtig installiert ist.	
Die grüne Status-LED leuchtet auf, aber die rote Rahmennummmer- LED zeigt die Rahmen- nummer nicht an.	Es handelt sich um ein mögliches Hardwareversagen.	Rufen Sie den technischen Kundendienst an.	
Die rote LED Rahmennummer (Vorderseite) blinkt.	Eine Rahmennummer wurde mehr als einem Rahmen zugeteilt.	Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Kommunikationskarte keine Nummern wiederholen.	
Die Meldung "# of battery modules has increased" wird nicht angezeigt, nachdem das Kommunikationskabel installiert wurde.	Es wurden keine Batteriemodule installiert.	Installieren Sie die Batteriemodule.	
	Der Symmetra [™] Extended Run Rahmen ist nicht mit der Extended Run Battery Management Funktion kompatibel.	Informieren Sie sich beim technischen Kundendienst, wie Sie Symmetra™ Extended Run für diese Funktion erweitern können.	

O LOAD ON

Self Test in Progress

Problem

(ESC)

Die Laufzei installierten nicht größe anfängliche

Eine falsch battery" Ala wird angez

Problem

Die angege Batteriemo nicht korrel

Die LED ar Vorderseite abwechsel Rahmennu oder Rx an Batteriemo Rahmennu Modulort w

Problem

Nach dem wird eine F angezeigt.

Die Meldur failure" wire Die rote Ra nummer-LE einen Fehle

Schritt /			
Ursache Die Batteriemodule wurden nach der Installation nicht vollständig aufgeladen.	Lösung Lassen Sie die Batteriemodule vollständig aufladen. Hierbei handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Kondition, die durch das Ausgleichen der Batterien hervorgerufen wird. Die Fuel Anzeige des Startup-Bildschirms zeigt nachfolgend 100% an, und die neue Laufzeit ist größer als die anfängliche.		
Schritt 5			
Ursache	Lösung		
Die Batteriemodule wurden nicht richtig installiert.	Vergewissern Sie sich, dass alle Batteriemodule in Symmetra [™] oder Extended Run Rahmen installiert sind.		
Ein nicht- funktionierendes Batteriemodul wurde am angezeigten Ort gefunden.	Ersetzen Sie das Batteriemodul. Informationen zum Erhalt einer Ersatzbatterie finden Sie auf der APC Web-Seite. Das Setup Handbuch enthält Informationen über den Austausch und der Installation von Batterien.		
Schritt 6			
Ursache	Lösung		
Ein Systemfehler ist aufgetreten.	Informationen finden Sie im Abschnitt über Fehlermeldungen in Ihrem Symmetra [™] Bedienungshandbuch.		
Der "E_O" Rahmenfehlercode kann darauf hinweisen, dass das Batteriekabel nicht installiert ist.	Vergewissern Sie sich, dass das Batteriekabel korrekt installiert ist. Setzen Sie sich mit dem technischen Kunden- dienst in Verbindung, wenn der Fehlercode weiterhin aufleuchtet.		
Der "E_7" Rahmen- fehlercode kann darauf hinweisen, dass das Kommunikationskabel nicht installiert ist.	Vergewissern Sie sich, dass das Kommuni- kationskabel korrekt installiert ist. Setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbind- ung, wenn der Fehler- code weiterbin aufleuchtet		
	code weiternin aufeuchtet.		
	Schritt 4 Ursache Die Batteriemodule wurden nach der Installation nicht vollständig aufgeladen. Schritt 5 Ursache Die Batteriemodule wurden nicht richtig installiert. Ein nicht- funktionierendes Batteriemodul wurde am angezeigten Ort gefunden. Schritt 6 Ursache Ein Systemfehler ist aufgetreten. Der "E_O" Rahmenfehlercode kann darauf hinweisen, dass das Batteriekabel nicht installiert ist.		