





O LOAD ON O ON BATT O BYPASS O FAULT	Self Test in Progress On Battery Please wait Écran d'autotest			
 Résultat attendu : Aucune erreur système signalée. Aucun code de message d'erreur ne clignote. Le numéro de châssis correct s'affiche à l'avant de chaque châssis. Informations supplémentaires : L'exécution d'un calibrage d'autonomie après une installation initiale ou un remplacement de batterie permet des rapports d'autonomie les plus exacts. Reportez-vous au « Symmetra[™] User's Manual ». 				
Dépannage				
On suppose que le Symmetra [™] est alimenté et fonctionne correctement lors de ces procédures de démarrage. Si le problème persiste, appelez le support technique. Visitez notre site Web à <u>http://www.apc.com/support</u> pour des informations de contact et les numéros de téléphone du support technique.				
Etapes 1 à 3				
Probleme La diode d'état verte (à l'arrière du châssis) et la diode rouge de numéro de châssis (à l'avant du châssis) ne s'allument qu'après l'installation du câble de communication.	Pas d'alimentation sur batterie au châssis.	Assurez-vous que le câble de batterie et les modules de batterie sont correctement installés.		
	Le câble de communication n'est pas installé.	Assurez-vous que le câble de communication est correctement installé.		
La diode d'état verte s'allume, mais la diode rouge de numéro de châssis n'affiche pas le numéro de châssis.	Le matériel est peut- être défectueux.	Appelez le support technique.		
La diode rouge de numéro de châssis (à l'avant) clignote de manière intermittente.	Plusieurs châssis ont été réglés avec le même numéro.	Assurez-vous qu'aucun numéro de châssis n'est dupliqué sur la ou les cartes de communication.		
Le message « # of battery modules has increased » (Le nombre de modules de batterie a augmenté) ne s'affiche pas après l'installation du câble de communication.	Aucun module de batterie n'est installé dans le châssis.	Installez des modules de batterie dans le châssis.		
	Le châssis d'appoint du Symmetra [™] n'est pas compatible avec la fonctionnalité de gestion de batterie d'appoint.	Appelez le support technique pour des informations sur la mise à niveau du Symmetra [™] d'appoint pour cette fonctionnalité.		

L'autonomi châssis ins supérieure initiale.

Problème

Une conditi « Sur batte erronée est

Problème

Le nombre de batterie inexact.

La diode à châssis clig indiquant le châssis et Un module défectueux l'aide du nu châssis et l'emplacem module.

Problème

Un messag est affiché l'autotest.

```
Une « XR fr
failure » (Pa
châssis XR
signalée. La
rouge de nu
châssis sur
affiche un c
d'erreur qui
```

Étape 4				
	Cause	Solution		
e avec le tallé n'est pas à l'autonomie	Les modules de batterie n'étaient pas entièrement chargés lors de leur installation dans le châssis.	Laissez les modules de batterie se recharger complètement. Il s'agit d'une condition temporaire causée par des batteries en cours d'égalisation. L'indicateur de combustible sur l'écran de démarrage indiquera 100% et la nouvelle autonomie sera supérieure à l'autonomie initiale.		
ion d'alarme rie » t affichée.				
Étape 5				
	Cause	Solution		
de modules indiqué est	Certains modules de batterie ne sont pas installés correctement.	Assurez-vous que tous les modules de batterie sont installés dans le Symmetra [™] ou les châssis d'appoint.		
l'avant du gnote en e numéro de Lx (ou Rx). de batterie est signalé à uméro de de uent du	Un module de batterie défectueux a été détecté à l'emplacement indiqué.	Remplacez le module de batterie. Reportez-vous au site Web de APC pour obtenir une batterie de remplacement. Reportez-vous au « Setup Guide » pour des instructions sur le retrait et l'installation des batteries.		
	Étape 6			
	Cause	Solution		
je d'erreur après	Une erreur système s'est produite.	Reportez-vous à la section sur les messages d'erreur dans le « Symmetra [™] User Manual ».		
rame anne de) est a diode	Le code d'erreur de châssis « E_O » peut indiquer que le câble de batterie n'est pas	Assurez-vous que le câble de batterie est correctement installé. Si le code d'erreur continue de clignoter, contactez le		

) est a diode uméro de le châssis ode clignote.	indiquer que le câble de batterie n'est pas installé.	correctement installé. Si le code d'erreur continue de clignoter, contactez le support technique.
	Le code d'erreur de châssis « E_7 » peut indiquer que le câble de communication n'est pas installé.	Assurez-vous que le câble de communication est correctement installé. Si le code d'erreur continue de clignoter, appelez le support technique.
	Tous les autres codes d'erreur de diode peuvent indiquer une panne possible du matériel	Appelez le support technique et signalez le code d'erreur.