

Ultraschallsensor M30

Kunststoff: **XXS30P4●M12**
 Vernickelter Messing : **XXS30B4●M12**
 Edelstahl: **XXS30S4●M12**




<http://qr.tesensors.com/XX0003>

⚠️ WARNUNG


UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verwenden Sie dieses Produkt nicht Objekte innerhalb der Totzone (Blindzone) oder außerhalb des Erfassungsfensters zu erfassen.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzung oder Geräteschäden zur Folge haben.


Abmessungen

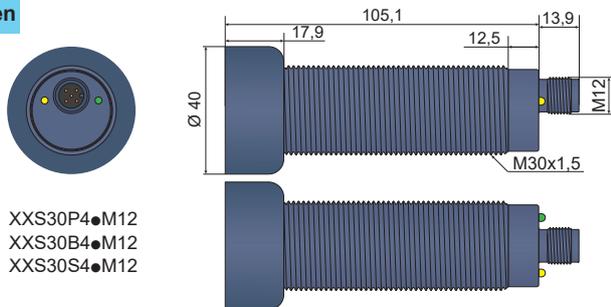


LEDs

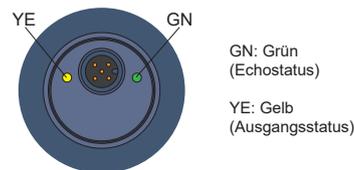

Anschlussverdrahtung

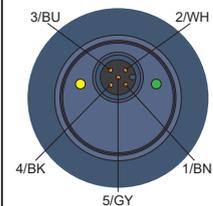


Kontaktnummer	Draht Farbe	Beschreibung
①	BN: Braun	+12...24 Vdc
②	WH: Weiß	Eingabe lehren
③	BU: Blau	0 Vdc
④	BK: Schwarz	Ausgabe
⑤	GY: Grau	Synchronisation


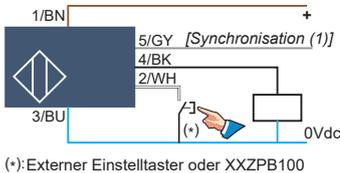


Hinweis :
 (1): Siehe Synchronisationsabschnitt

Anzugsmoment

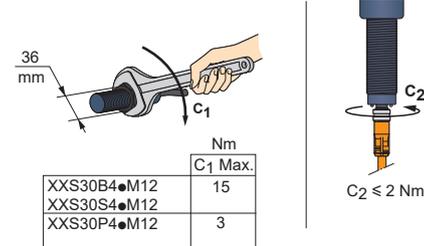


Verdrahtungspläne

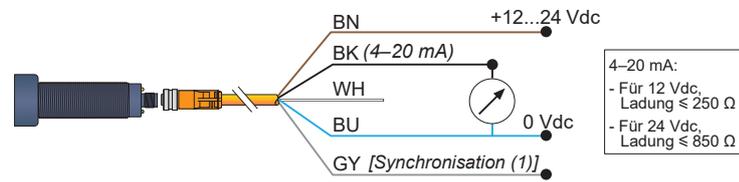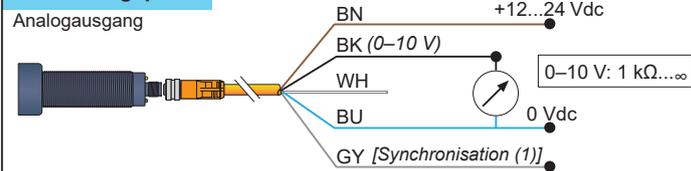

Hinweis :
 (1): Siehe Synchronisationsabschnitt

Sensortyp	4-20 mA	0-10 V
Nennversorgungsspannung	12...24 Vdc Min = 10 Vdc Max = 30 Vdc mit verpolungsschutz	24 Vdc Min = 14 Vdc Max = 30 Vdc

Synchronization (side by side application)

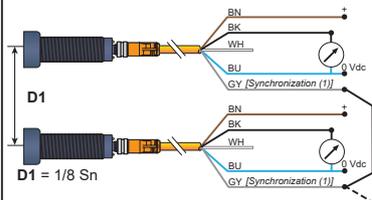


Synchronisationsbetrieb

Bis zu 8 Sensoren können synchronisiert werden, um nebeneinander zu arbeiten, indem alle Pin 5-Kabel (grau) miteinander verbunden werden. Um mehr als 8 Sensoren zu synchronisieren, kann ein PLC-Ausgang verwendet werden (die Pins Nr. 5 müssen gleichzeitig durch die steigende Flanke eines Impulses angesteuert werden).

HINWEIS (1): Der Impuls muss auf einem hohen Pegel von 12 bis 24 V DC und einem niedrigen Pegel von 0 bis 2 V DC liegen. Alle Sensoren sollten dasselbe Modell haben und dieselbe Zykluszeiteinstellung haben. Die hohe Impulsbreite sollte 1 ms betragen, und die niedrige sollte mindestens so lang sein wie die Einstellung der Zykluszeit des Sensors (Sn = 4 m : voreingestellte Zykluszeiten = 60 ms).

HINWEIS (2): Wenn der Pin Nr. 5 auf einem niedrigen oder einem hohen Pegel ist, wird die Objekterkennung unterbrochen und der Sensorausgang hält den letzten gültigen Ausgangszustand vor dem Suspendieren.

Multiplexing (face to face application)




Diese Funktion kann verwendet werden, um Störungen beim direkten Bedienen der Sensoren zu vermeiden. Jedem Sensor (oder einer Sensorgruppe) muss mithilfe der XX-Konfigurationssoftware (vor dem Verdrahten der Sensoren) eine eindeutige Adresse zugewiesen werden, und alle Pin 5-Kabel (grau) müssen miteinander verbunden werden. Für die Sequenzierung mit einer SPS wenden Sie sich bitte an Ihren Technischen Support von Telemecanique Sensors.

Elektrische Geräte dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal installiert, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet für keinerlei Folgen, die sich ggf. aus der Verwendung dieses Materials ergeben.


© 2019 Schneider Electric. "All Rights Reserved."

Neigungswinkel

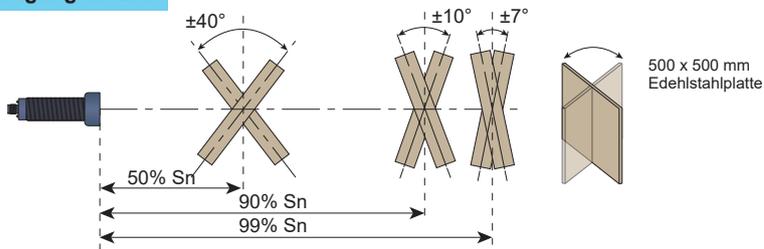

Erfassungskurven für verschiedene Objekte

Erfassungskurve mit viereckigem Ziel 100 x 100 mm

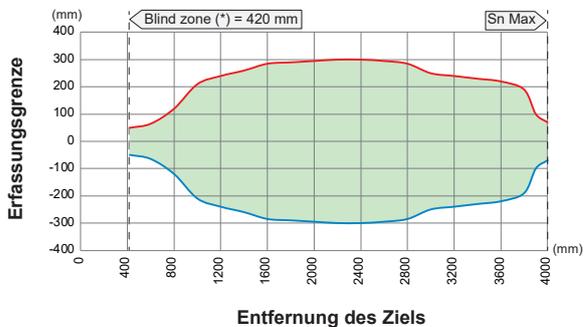


(*) : Blindzone


100 x 100 mm
Edelstahlplatte




Erfassungskurve mit Rundstab

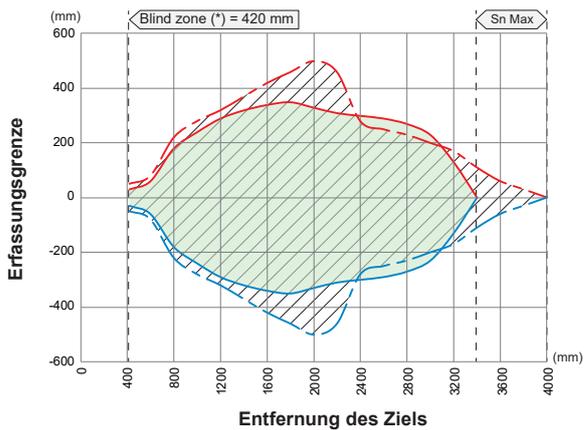


Ø 10 mm
Edelstahlzylinder



Ø 25 mm
Edelstahlzylinder



Anschlussverdrahtung

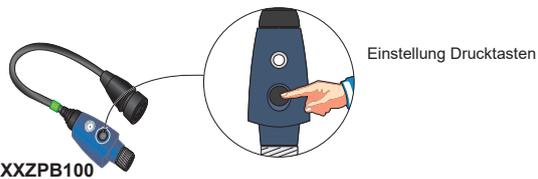


Kabel

5-polig, 5 Drähte
(für Synchronisation)



XZCPV11V12L2 (2 m)
XZCPV11V12L5 (5 m)
XZCPV11V12L10 (10 m)



XZCPV12V12L2 (2 m)
XZCPV12V12L5 (5 m)
XZCPV12V12L10 (10 m)

5-polig, 4 Drähte
(keine Synchronisation)

XZCP1141L2 (2 m)
XZCP1141L5 (5 m)
XZCP1141L10 (10 m)

XZCP1241L2 (2 m)
XZCP1241L5 (5 m)
XZCP1241L10 (10 m)

M12 Steckverbinder




XZCC12FDM50B




XZCC12FCM50B


Montagezubehör

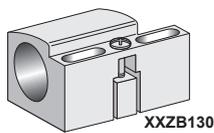


Empfohlen für den Einsatz in Sensoranwendungen
bei Betriebstemperaturen zwischen -25 und 0 °C

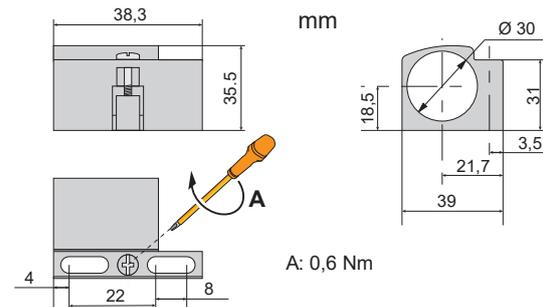

Sensoreinstellung mit Teach-Prozedur

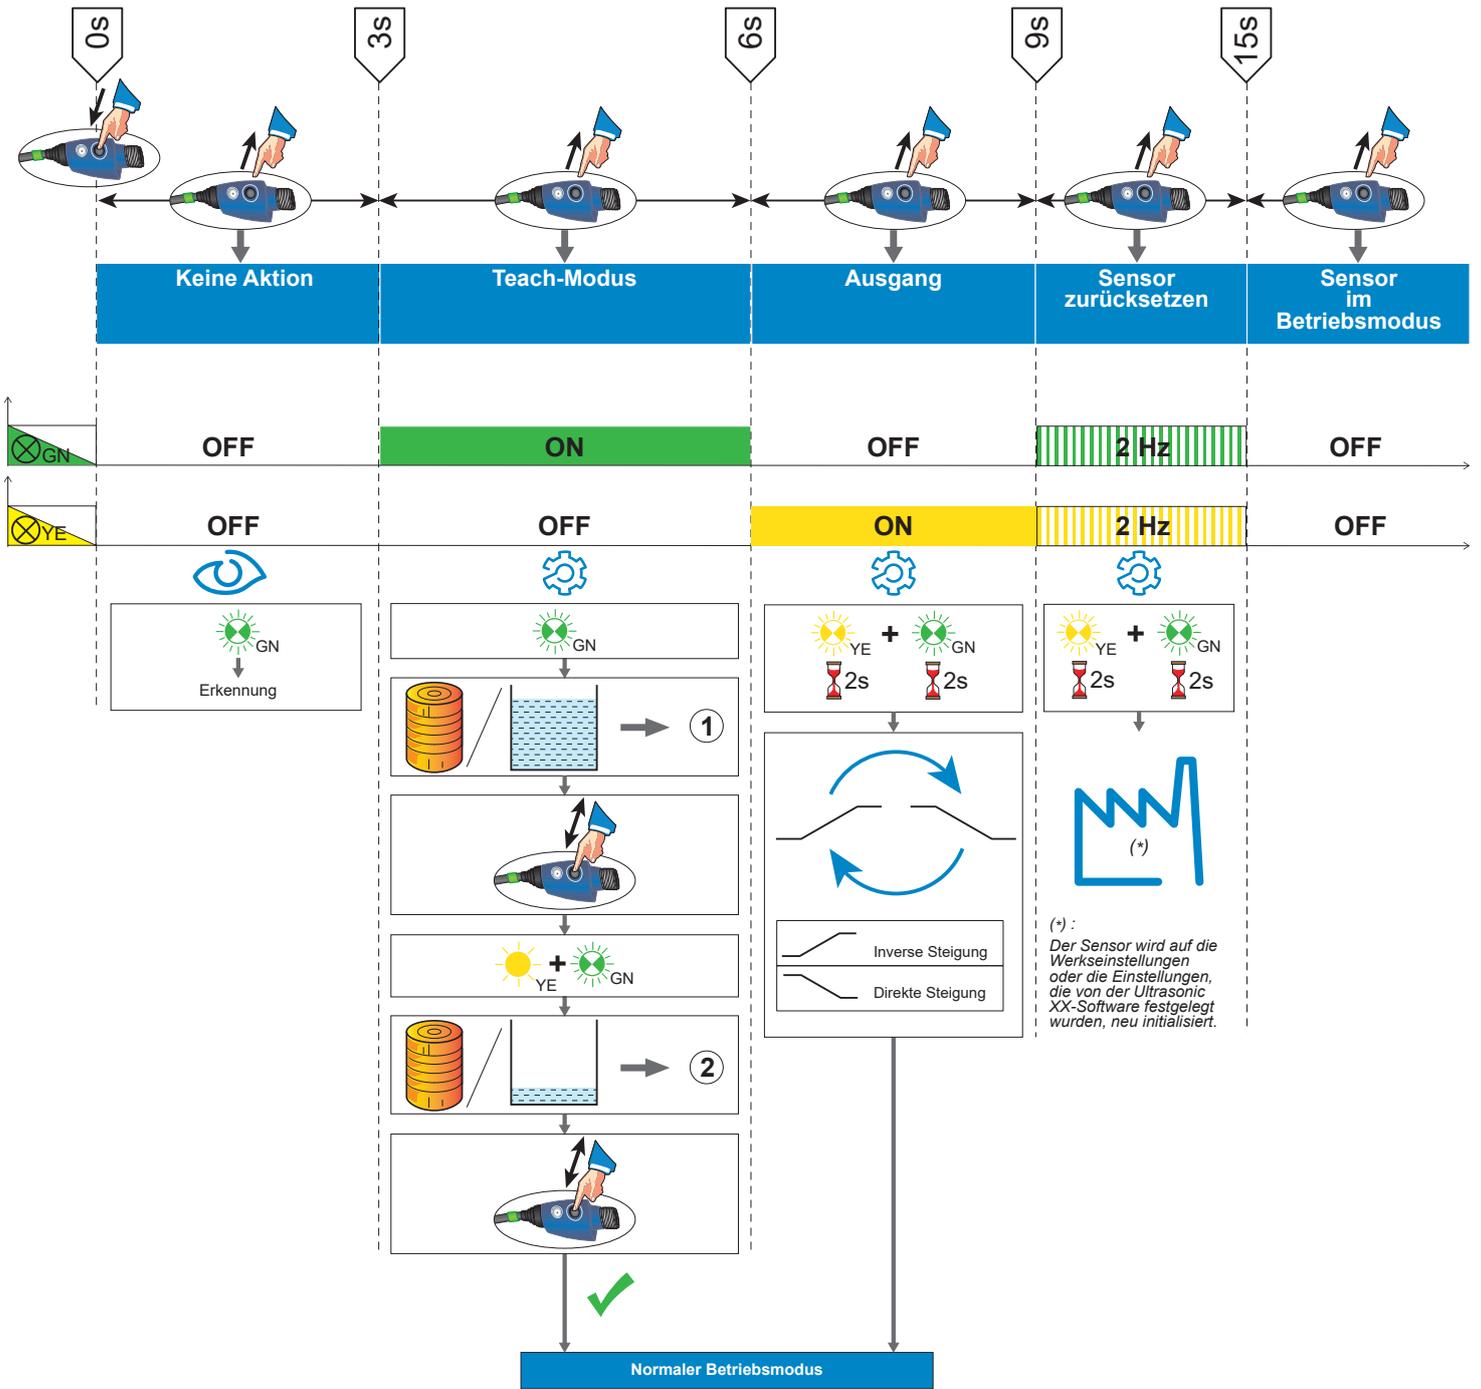

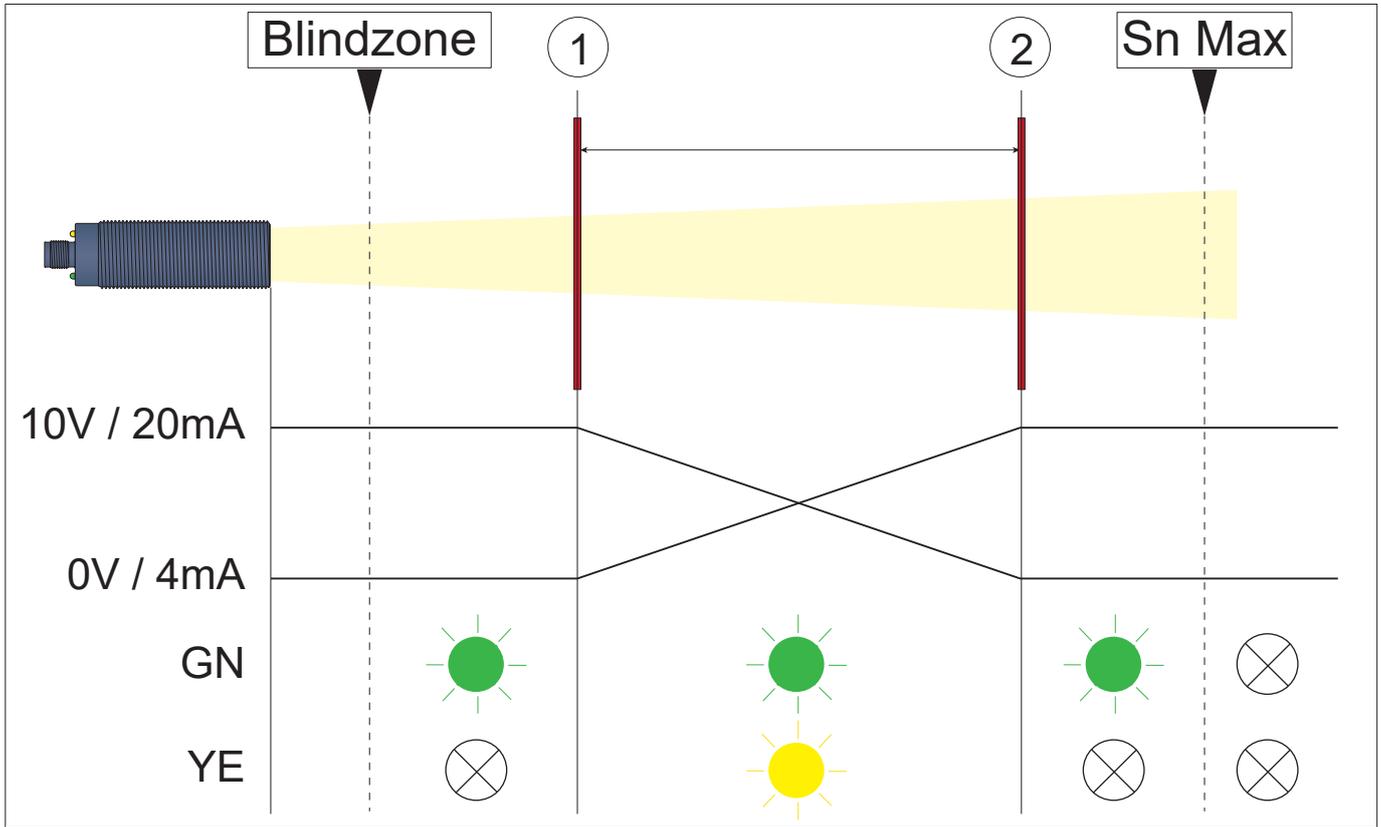

Scannen Sie den
 Qr-Code, um auf diese
 Bedienungsanleitung in
 verschiedenen
 Sprachen zuzugreifen.



<http://qr.tesensors.com/XX0003>

Hinweis :

Sie können das Anweisungsblatt in verschiedenen Sprachen von unserer Website www.tesensors.com herunterladen. Ihre Kommentare zu diesem Dokument sind uns jederzeit willkommen. Sie können uns per E-Mail unter folgender Adresse erreichen : customer-support@tesensors.com