



Centro de atención al cliente

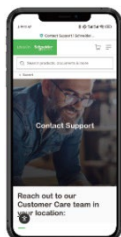



**ES** Escanee el código QR para obtener la ficha de datos de seguridad.

### Cómo obtener la ficha de datos de seguridad

- Para obtener la ficha de datos de seguridad del Schneider StarCharge Fast 320/180/60 (referencia D4040836\_EN):
  - busque la referencia del documento D4040836\_EN en [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs)
  - o escanee el código QR que aparece en este documento.
- Póngase en contacto con su servicio de asistencia local para obtener una copia impresa de la ficha de datos de seguridad.
- Para obtener más información, consulte [www.se.com/support](http://www.se.com/support).

### Cómo utilizar la ficha de datos de seguridad

- La ficha de datos de seguridad ofrece una descripción general de las medidas de seguridad del Schneider StarCharge Fast 320/180/60. Es imprescindible consultar el manual del usuario completo del producto para conocer sus especificaciones y los procedimientos de instalación, así como todas las normativas locales, nacionales y europeas aplicables, antes de poner en marcha, utilizar o realizar el mantenimiento del sistema de almacenamiento de energía en baterías.
- Busque el documento vinculado al producto Schneider StarCharge Fast 320/180/60 con la referencia que figura a continuación en [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs).
  - 998-23818000 > Ficha técnica de Schneider StarCharge Fast 320/180
    - NAT2513801 > Guía de instalación de Schneider StarCharge Fast 320/180
    - NAT2513900 > Guía del usuario de Schneider StarCharge Fast 320/180
    - NAT2514000 > Guía de puesta en servicio de Schneider StarCharge Fast 320/180
    - DOCA0311 > Guía OCPP de Schneider StarCharge Fast 320/180
    - D3973814 > Guía de conectividad Modbus de Schneider StarCharge Fast 320/180
    - BRU5102501 > Guía de ciberseguridad de Schneider StarCharge Fast 320/180
    - DOCA0310 > Guía OCMF de Schneider StarCharge Fast 320/180
  - 998-23822650 > Ficha técnica de Schneider StarCharge Fast 60
    - NAT2998101 > Guía de instalación de Schneider StarCharge Fast 60
    - NAT2998700 > Guía del usuario de Schneider StarCharge Fast 60
    - DOCA0311 > Guía OCPP de Schneider StarCharge Fast 60
    - D3973814 > Guía de conectividad Modbus de Schneider StarCharge Fast 60
    - DOCA0310EN > Guía de ciberseguridad de Schneider StarCharge Fast 60
    - DOCA0310 > Guía OCMF de Schneider StarCharge Fast 60
- Para obtener más información, consulte [www.se.com/support](http://www.se.com/support).

# Índice

<b>General</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Información de seguridad sobre la instalación de Schneider StarCharge Fast</b> .....	<b>5</b>
1.1 Preparación del emplazamiento .....	5
1.2 Requisitos eléctricos .....	5
1.3 Recepción y manipulación .....	5
1.4 Desembalaje e inspección .....	6
1.5 Manipulación y montaje .....	6
1.6 Conexión .....	6
1.7 Puesta en marcha / apagado .....	6
<b>2. Información de seguridad para propietarios de Schneider StarCharge Fast</b> .....	<b>7</b>
2.1 Instrucciones de uso .....	7
2.2 Mantenimiento preventivo .....	7
2.3 Proceso de ampliación de potencia .....	7
<b>3. Información de seguridad para la puesta en servicio de Schneider StarCharge Fast</b> .....	<b>8</b>
3.1 Preparación para la puesta en servicio .....	8
3.2 Puesta en servicio .....	8
3.3 Ajustes avanzados .....	8
<b>4. Información de seguridad sobre OCPP de Schneider StarCharge Fast</b> .....	<b>9</b>
4.1 Instrucciones de seguridad .....	9
4.2 Códigos de error del proveedor .....	9
<b>5. Información de seguridad sobre ciberseguridad de Schneider StarCharge Fast</b> .....	<b>9</b>
Instrucciones de seguridad .....	9
Información importante .....	9

# General

## Definiciones de los símbolos de advertencia

Los siguientes mensajes de seguridad pueden aparecer a lo largo de este manual o en el equipo para advertir de posibles peligros o para llamar la atención sobre información que aclara o simplifica un procedimiento.



La inclusión de este símbolo en un mensaje de seguridad de "Peligro" o "Advertencia" indica que existe un riesgo eléctrico que puede provocar lesiones personales si no se siguen las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Se utiliza para alertarle de posibles riesgos de lesiones personales.

Siga todas las instrucciones de seguridad que vayan acompañadas de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

### ⚠ PELIGRO

**PELIGRO** indica una situación peligrosa que, si no se evita, **provocará la muerte o lesiones graves**.  
**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

### ⚠ ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA** indica una situación peligrosa que, de no evitarse, **podría provocar la muerte o lesiones graves**.  
**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

### ⚠ PRECAUCIÓN

**PRECAUCIÓN** indica una situación peligrosa que, de no evitarse, **podría provocar lesiones leves o moderadas**.  
**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños en el equipo.**

### AVISO

**AVISO** se utiliza para referirse a prácticas que no están relacionadas con lesiones físicas. El símbolo de alerta de seguridad no debe utilizarse junto con esta palabra de advertencia.  
**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el equipo.**

## Instrucciones de seguridad

### ⚠ ⚠ PELIGRO

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos o las normas locales equivalentes.
- Este equipo solo debe ser instalado, puesto en servicio y reparado por personal eléctrico cualificado.
- Desconecte toda la alimentación eléctrica del equipo antes de trabajar en él o en su interior.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión con la potencia nominal adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.
- No utilice este producto si la carcasa, el cable del vehículo eléctrico o el conector del vehículo eléctrico están rotos, agrietados, abiertos o presentan cualquier otro indicio de daño.
- No introduzca los dedos ni objetos en el conector del vehículo eléctrico.
- No está permitido el uso de cables de extensión de CC ni de adaptadores para el conector del vehículo.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

### ⚠ ADVERTENCIA

#### RIESGO DE QUEMADURAS

- No guarde materiales inflamables o explosivos cerca de la estación de carga.
- En caso de sobrecalentamiento o de que se produzca un incendio cerca de la estación de carga, pulse el botón de parada de emergencia de la estación de carga y desconecte el coche. Aléjese de la estación de carga y llame al cuerpo de bomberos.

**El incumplimiento de esta instrucción puede provocar la muerte o lesiones graves.**

### ⚠ PRECAUCIÓN

#### PELIGRO DE DETERIORO DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO

- Para convertirse en instalador certificado de estaciones de carga Schneider StarCharge Fast, es necesario ser electricista titulado y completar un curso de formación.
- Schneider Electric no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso de este material. No modifique ninguna pieza mecánica o eléctrica.
- Una persona cualificada es aquella que posee las competencias y los conocimientos técnicos necesarios para la construcción, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos, y que ha recibido una formación en materia de seguridad que le permite reconocer y evitar los riesgos.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños en el equipo.**

### AVISO

#### RIESGO DE DAÑOS

- La estación de carga Schneider StarCharge Fast solo debe ser instalada, puesta en funcionamiento, reparada y mantenida por personal cualificado.
- Schneider Electric no asumirá ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este material.
- Una persona cualificada es aquella que posee las competencias y los conocimientos técnicos necesarios para la construcción, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos, y que ha recibido una formación en materia de seguridad que le permite reconocer y evitar los riesgos.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el equipo.**

# 1 Información de seguridad para la instalación de Schneider StarCharge Fast

**NOTA:** Para obtener información de seguridad más detallada, consulte la Guía de instalación de Schneider StarCharge Fast 320/180.  
Para obtener información de seguridad más detallada, consulte la Guía de instalación de Schneider StarCharge Fast 60.

## 1.1 Preparación del emplazamiento

### 1.1.1 Distancia de mantenimiento

#### **AVISO**

##### **RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO**

Siga siempre las instrucciones que se describen a continuación. Cuando sea necesario instalar estaciones de carga cerca de paredes u otros obstáculos, debe reservarse una distancia de mantenimiento adecuada.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el equipo.**

### 1.1.2 Base de hormigón subterránea

#### **▲ADVERTENCIA**

##### **PELIGRO DE CAÍDA DE EQUIPOS PESADOS**

- El Schneider StarCharge Fast debe montarse sobre un suelo de hormigón. Si la estación de carga se va a instalar en el exterior, sobre suelo arenoso o de tierra, o en zonas con riesgo de heladas, es obligatorio utilizar una base de hormigón.
- Siga siempre las instrucciones y la información proporcionadas en esta guía o en una solución de montaje aprobada por Schneider Electric para instalar el Schneider StarCharge Fast 320/180/60.
- Los métodos de instalación no aprobados se realizan por cuenta y riesgo del contratista y anulan la garantía limitada.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

## 1.2 Requisitos eléctricos

#### **▲ADVERTENCIA**

##### **RIESGO DE INCENDIO Y/O DAÑOS EN EL EQUIPO**

- Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con la protección de circuitos y los contadores adecuados.
- Asegúrese de que el conductor de puesta a tierra (PE), que cumpla con la normativa local, esté correctamente conectado a tierra en el equipo de distribución eléctrica.
- Asegúrese de que se instale un interruptor automático dedicado con la potencia nominal adecuada para cada estación de carga.
- En caso de irregularidades o fallos en el funcionamiento del dispositivo, pulse el botón de parada de carga de emergencia y desconecte su vehículo.
- En Francia, si se modifica la potencia máxima suministrada por el producto, el cliente debe indicarlo en el producto.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

## 1.3 Recepción y manipulación

### 1.3.1 Recepción

#### **⚠️ PELIGRO**

##### **PELIGRO DE CAÍDA DE EQUIPOS PESADOS**

No se coloque ni se mueva debajo de la caja mientras se está levantando o inclinando.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

#### **▲ADVERTENCIA**

##### **PELIGRO DE CAÍDA DEL EQUIPO**

- Cuando se manipule desde la parte inferior, la estación de carga debe levantarse con cuidado y sujetarse durante el transporte fijándola adecuadamente a la carretilla elevadora o al equipo de manipulación.
- Transporte y almacene siempre la estación de carga en su embalaje original.
- Asegúrese de que la capacidad de carga de todo el equipo de elevación (carretilla elevadora, grúa y correas de elevación, etc.) sea adecuada para el peso de la estación de carga, tal y como se indica a continuación.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

#### **⚠️ PELIGRO**

##### **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

- No instale la estación de carga en condiciones meteorológicas adversas.
- Si debe realizar la instalación bajo la lluvia o con viento, utilice una cubierta resistente a la intemperie que cubra todos los equipos y componentes para evitar la entrada de agua en el interior del armario.
- Asegúrese de que el disyuntor de protección situado aguas arriba esté bloqueado en la posición de abierto (apagado) y de que se haya realizado una prueba de ausencia de tensión antes de comenzar la instalación.
- No utilice herramientas eléctricas durante la instalación o el mantenimiento. Un apriete excesivo puede dañar el equipo.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

# 1 Información de seguridad para la instalación de Schneider StarCharge Fast

## 1.4 Desembalaje e inspección

### ⚠ PRECAUCIÓN

#### PELIGRO DE BORDES AFILADOS

Se recomienda utilizar guantes de protección al desembalar la estación de carga, ya que puede haber bordes afilados.  
**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones.**

### ⚠ PRECAUCIÓN

#### PELIGRO DE POSIBLES COMPONENTES SUELTOS DENTRO DE LA CAJA

- Al recibir el envío, compruebe siempre los sensores de inclinación y de golpes de la caja para detectar posibles daños o una manipulación incorrecta.
- Si los sensores se han activado, no intente desembalar el contenido, informe al agente de transporte y rechace la entrega.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños en el equipo.**



### ⚠ PRECAUCIÓN

#### RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO

Se requieren 2 operarios y escaleras de mano de seguridad para desembalar con seguridad la estación de carga Schneider StarCharge Fast.  
**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños en el equipo.**

**NOTA:** Esta información de seguridad (ADVERTENCIA) corresponde a la estación de carga Schneider StarCharge Fast 60.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO

- Se necesitan dos operarios y escaleras de mano de seguridad para desembalar con seguridad la estación de carga Schneider StarCharge Fast.
- Los módulos de alimentación se encuentran dentro de la caja de envío, por lo que hay que tener cuidado al abrir el lateral de la caja.
- Los módulos de alimentación deben permanecer en sus cajas de cartón hasta que la estación de carga se haya instalado en su ubicación definitiva.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

## 1.5 Manipulación y montaje

### 1.5.1 Manipulación y fijación en su lugar

### ⚠ ADVERTENCIA

#### PELIGRO DE CAÍDA DE EQUIPOS PESADOS

- La estación de carga Schneider StarCharge Fast 320/180 pesa al menos 610 kg con los módulos de potencia. La estación de carga Schneider StarCharge Fast 60 pesa al menos 200 kg con los módulos de potencia; asegúrese de utilizar eslingas de elevación y maquinaria adecuadas.
- Se debe actuar con extrema precaución al manipular, levantar o izar la estación de carga.
- Se requiere equipo de protección individual: casco, calzado de seguridad y guantes.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

## 1.6 Conexión

### 1.6.1 Conexión de la estación de carga

### ⚠ ⚠ PELIGRO

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Se recomienda que el cable de tierra sea más largo que los cables de fase, para garantizar que el cable de tierra permanezca conectado durante más tiempo en caso de que la estación de carga se desplace debido a un accidente o una colisión.
- Conecte siempre primero la toma de tierra, antes de conectar los cables N y de fase.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

## 1.7 Puesta en marcha / apagado

### ⚠ ⚠ PELIGRO

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Cuando el sistema se encuentre en una situación de peligro o esté abierto, no permita que personas no cualificadas se acerquen a él. Informe y advierta a las personas sobre los posibles riesgos derivados de las altas tensiones.
- Asegúrese de que el interruptor principal de protección aguas arriba de la alimentación eléctrica del producto esté en la posición de APAGADO (OFF). Siga los procedimientos estándar de bloqueo/etiquetado (Lock-Out/Tag-Out) antes de continuar.
- Realice siempre una prueba de ausencia de tensión para confirmar que la alimentación eléctrica del sistema está desconectada.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

### 1.7.1 Apagado

### ⚠ ⚠ PELIGRO

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Es obligatorio esperar 5 minutos después de desconectar el equipo para que los condensadores se descarguen antes de tocar cualquier pieza interna.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

**NOTA:** Para obtener información más detallada sobre seguridad, consulte la Guía del usuario del Schneider StarCharge Fast 320/180.  
Para obtener información más detallada sobre seguridad, consulte la Guía del usuario del Schneider StarCharge Fast 60.

## 2.1 Instrucciones de uso

### 2.1.1 Pasos básicos para la carga

#### ⚠ PRECAUCIÓN

##### PELIGRO DE DAÑAR EL CONECTOR DEL VEHÍCULO BLOQUEADO

- Durante la recarga CCS, el vehículo eléctrico bloquea el conector del vehículo.
- Si el usuario desea desconectar el conector del vehículo del coche, puede ser necesario desbloquear todas las puertas del vehículo eléctrico o utilizar el "botón de desbloqueo del conector de recarga" de la llave del coche, si dispone de él.
- No ejerza fuerza sobre un conector del vehículo bloqueado durante la recarga. Esto podría dañar la toma y el mecanismo de bloqueo del coche o dañar la estación de recarga.
- Manipule siempre los cables y conectores con cuidado y vuelva a colocarlos siempre en sus respectivos soportes.
- Inserte el conector del vehículo únicamente en una toma del coche adecuada.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños en el equipo.**

##### NOTA

- Asegúrese siempre de que el conector del vehículo esté correctamente enchufado en el vehículo eléctrico.
- Asegúrese siempre de que las aberturas del conector del vehículo estén limpias y libres de cuerpos extraños, polvo, arena, hojas, etc.

## 2.2 Mantenimiento preventivo

#### ⚠ ⚠ PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Cualquier actividad de inspección o mantenimiento que requiera la apertura de las puertas de la estación de carga solo debe ser realizada por personal formado y autorizado.
- Póngase en contacto con los servicios de Schneider Electric para obtener el plan de servicio recomendado para su producto.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.**

#### AVISO

##### RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO

- No utilice chorros de agua a alta presión para limpiar la estación de carga, ya que el agua podría filtrarse en el interior.
- Utilice únicamente productos de limpieza con un valor de pH comprendido entre 6 y 8.
- No utilice productos de limpieza que contengan componentes abrasivos.
- No utilice herramientas abrasivas.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el equipo.**

## 2.3 Proceso de aumento de potencia

#### ⚠ ADVERTENCIA

##### RIESGO DE INCENDIO Y/O DAÑOS EN EL EQUIPO

Tenga en cuenta que aumentar la potencia de la estación de carga con un interruptor de protección en la línea de alimentación inadecuado o con un cable de sección insuficiente podría provocar un incendio.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

# 3 Información de seguridad para la puesta en servicio de Schneider StarCharge Fast

**NOTA:** Para obtener información de seguridad más detallada, consulte la Guía de puesta en servicio de Schneider StarCharge Fast 320/180.  
Para obtener información de seguridad más detallada, consulte la Guía de puesta en servicio de Schneider StarCharge Fast 60.

## 3.1 Preparación para la puesta en servicio

### 3.1.1 Revisión de la instalación

#### PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Antes de comenzar con la puesta en servicio de la estación de carga, es obligatorio que una persona cualificada complete la lista de comprobación de la instalación.
- Si el instalador ya ha realizado la revisión de la instalación, debe verificar la lista de comprobación completada para ver si hay alguna observación.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

### 3.1.2 Conexión a la estación de carga

#### PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- A menos que el disyuntor de la línea de alimentación esté abierto/apagado, no es posible aislar la estación de carga.
- Incluso con los disyuntores internos desconectados, sigue habiendo corriente activa en el cargador. En el caso del Schneider StarCharge Fast 320/180, espere unos 3 minutos para descargar completamente la energía almacenada.
- Siga siempre los procedimientos obligatorios de bloqueo/etiquetado (Lock-Out/Tag-Out) y realice una prueba de ausencia de tensión utilizando un instrumento calibrado fiable.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

## 3.2 Puesta en servicio

### 3.2.1 Activación del terminal de pago

#### PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- La estación de carga debe estar completamente desenergizada antes de abrir las puertas. En el caso de Schneider StarCharge Fast 320/180, espere unos 5 minutos para descargar completamente la energía almacenada.
- El disyuntor de protección situado aguas arriba debe estar abierto antes de abrir las puertas.
- Siga siempre las prácticas de seguridad adecuadas de bloqueo/etiquetado (Lock-Out/Tag-Out).

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.**

### 3.2.2 Configuración de la red

#### Configure la red móvil 4G (opcional)

#### PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- La estación de carga debe estar completamente desenergizada antes de abrir las puertas. Espere unos 5 minutos (Schneider StarCharge Fast 320/180) o 2 minutos (Schneider StarCharge Fast 60) para que se descargue por completo la energía almacenada.
- El disyuntor de protección situado aguas arriba debe estar abierto antes de abrir las puertas.
- Siga siempre las prácticas de seguridad adecuadas de bloqueo/etiquetado (Lock-Out/Tag-Out).

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.**

## 3.3 Ajustes avanzados

### 3.3.1 Configuración del cargador (opcional)

#### Configuración del sensor

#### PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Nunca desactive los sensores de las puertas sin que aparezcan mensajes de seguridad adicionales en el cargador.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

# 4

## Información de seguridad de Schneider StarCharge Fast OCPP

**NOTA:** Para obtener información de seguridad más detallada, consulte la Guía de conectividad del protocolo OCPP de Schneider StarCharge Fast.

### 4.1 Instrucciones de seguridad

#### PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- No abra el producto.
- El producto solo debe ser reparado por personal cualificado.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

### 4.2 Códigos de error del proveedor

#### PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Solo el personal formado está autorizado a realizar operaciones de mantenimiento.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

# 5

## Información de seguridad sobre ciberseguridad de Schneider StarCharge Fast

**NOTA:** Para obtener información de seguridad más detallada, consulte la Guía de ciberseguridad de Schneider StarCharge Fast.

### Instrucciones de seguridad

#### PELIGRO

##### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- No abra el producto.
- El producto solo debe ser reparado por personal cualificado.

**El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.**

### Información importante

#### ADVERTENCIA

##### POSIBLE COMPROMISO DE LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

- Cambie las contraseñas predeterminadas desde el primer momento para ayudar a prevenir el acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
- Desactive los puertos y servicios que no se utilicen, así como las cuentas predeterminadas, para ayudar a minimizar las vías de acceso de los atacantes maliciosos.
- Coloque los dispositivos conectados a la red detrás de múltiples capas de defensas cibernéticas (como cortafuegos, segmentación de la red y sistemas de detección y protección contra intrusiones en la red).
- Aplique las mejores prácticas de ciberseguridad (por ejemplo, el principio del privilegio mínimo y la separación de funciones) para ayudar a prevenir la exposición no autorizada, la pérdida o la modificación de datos y registros, o la interrupción de los servicios.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**